

## Software update Anleitung X-F220 v4.0

Frage: Welche Benutzer sollen diese SW installieren?

Antw.: Es wird für alle Benutzer empfohlen, die die v1.0 installiert haben (Betrifft alle Geräte die vor dem 01.12.2017 an Händler geliefert wurde)

### Änderungshinweise für SW v4.0:

- (A) Die APP Version von Easy Connect wird mit der APP mitaktualisiert (in der APP SW inklusiv)
- (B) Bug fix für längere und kürzere Textanzeige innerhalb der Navi Info Bar (Bedienleiste)

### Durchführung für SW v4.0 (APP, MCU sowie DAB Firmware):

Durchführungsdauer des Updates APP/MCU circa 5 Min. (ohne Vorbereitungszeit).

Software Updates können via USB Stick oder SD Karte aufgespielt werden:

- APP/MCU SD Card (max. 8 GB) – Bitte **NICHT** die originale NAV SD Karte verwenden.
- USB Stick (max. 8 GB) oder separate 2 SD Card (nicht zeitgleich auf die APP/MCU update SD Karte)

- 1) Laden Sie die v4.0 SW von unserer Website "X-F220\_Update\_v4.0.exe" – Die .exe Datei ist ein selbst extrahierendes Archiv. Webbrowser können eine Warnung ausgeben, die man in diesem Fall ignorieren sollte. Bei SD, bitte **NICHT** die Navigationskarte verwenden!
- 2) Doppel klicken Sie das Archiv, oder wählen Sie "hier entpacken" aus dem Kontext-Menü. Sie sollten 2 neue Ordner (**BIN**) sowie eine Datei (**updW\_mcu.img**) erhalten.
- 3) Kopieren Sie erst den kompletten Ordner **BIN** sowie die Datei (**updW\_mcu.img**) auf die SD Karte (root, oberste Ebene). Verbinden Sie die SD Karte mit dem noch ausgeschalteten Gerät. Schalten Sie das Gerät nun ein. Falls das Gerät bereits eingeschaltet war, führen Sie einen Neustart durch.
- 4) **Auto Schritt 1 APP - (Bitte den Strom nicht trennen, während Dateien geschrieben oder kopiert werden.)**  
Nach Einschalten des Gerätes wird Auto Schritt 1 durchgeführt und die APP installiert, indem mehrere Dateien kopiert werden (verschiedene Dateinamen werden angezeigt).

#### 5) **Auto Schritt 2 MCU (Bitte den Strom nicht trennen, während Dateien geschrieben oder kopiert werden.):**

Nach Wechsel von Auto Schritt 1 zu 2 startet das MCU update.

Der Fortschrittsbalken aktualisiert, ohne Dateinamen anzuzeigen. Bei 100% wird der END Bildschirm angezeigt, mit der Bitte, den Datenträger zu entfernen und mit OK zu bestätigen.

**Hinweis:** Bei der Verwendung eines USB Datenträger für das Update bitte NUR 1 USB Anschluss gleichzeitig belegen. Der 2. USB Anschluss sollte frei also keinen USB-Memorystick angeschlossen haben (z.B. mit Musikdateien). Nach erfolgreichem Update kann der Musikdatenträger wieder verwendet werden.

#### Überprüfen Sie die Version: Von allen 3 Bestandteilen

Main Version: v1.2		
APP	MCU	Easy Connect
M1421-K011-180813OA, BL v2.0	N8_85_20171011_01	MD04.4.4.40

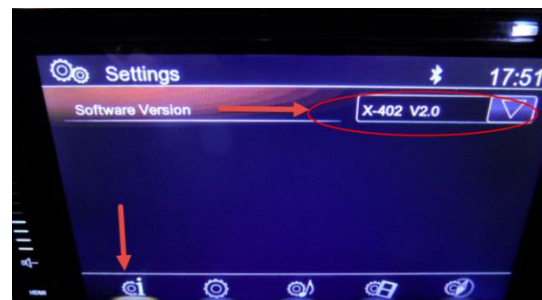


Abbildung 1: Anzeige der Versionsansicht bei allen neueren XZENT Modellen mit kapazitivem Touchscreen

